

IMPOSTAZIONE TEMPI

DIP SWITCH 1-2



1/2 MIN



1,0 MIN



1,5 MIN



2,0 MIN

IMPOSTAZIONE CICLO

DIP SWITCH 3




UOMO PRSENTE



AUTOMATICO

PULSANTI SALITA - DISCESA
PER CENTRALIZZAZIONE



CONNESSIONI
REMOTE

C S D


CR SR DR

FASE DA PORTARE AL COMUNE DEI PULSANTI
LOCALI, VERRANNO INIBITI DURANTE IL CICLO.

ATTENZIONE IL MORSETTO "OUT"
IN TENSIONE CON SCHEDA A RIPOSO

LINEA 220V
50/60 HZ

OUT N L

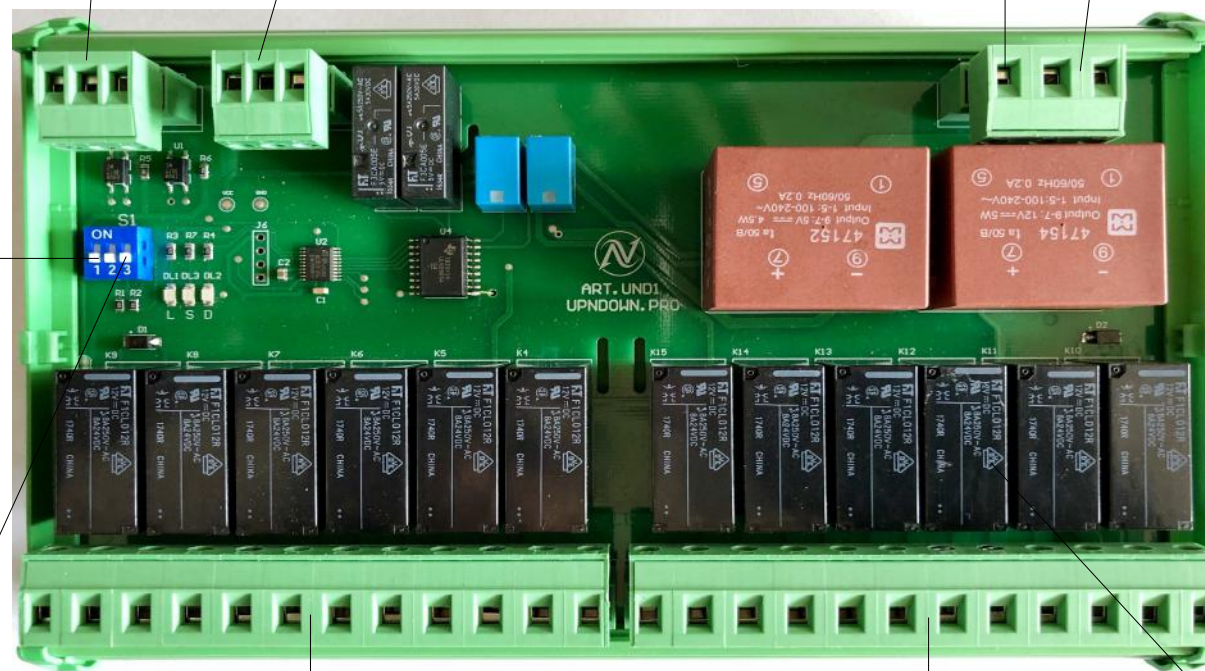

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RITORNI SALITA MOTORI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RITORNI DISCESA MOTORI

PROTEZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO

PREVEDERE UN AUTOMATICO
DIFFERENZIALE DI ADEGUATA PORTATA
PER PROTEZIONE MOTORI E SCHEDA
UPNDOWN

LED DI SEGNALEZIONE

L: LINEA PRESENTE
S - D LAMPEGGIO LENTO:
SALITA O DISCESA IN CORSO
S - D LAMPEGGIO VELOCE:
SALITA O DISCESA IN PAUSA
S - D ACCESO FISSO:
CICLO DI SALITA O DISCESA TERMINATO
S - D 2 LAMPEGGI E PAUSA:
SALITA O DISCESA DURANTE IL CICLO
UOMO PRESENTE (DIP S1/3 A ON)

NOTE

PER COMANDARE IN SEQUENZA ALTRE
UPNDOWN UND1 / UND2 / UND3:
- CONNETTERE I 3 MORSETTI CR-SR-DR
DI J2 DELLA SCHEDA MASTER AL C-S-D
DI J3 DELLA SCHEDA SLAVE.
- IMPOSTARE IL DIP SWTCH S1/3 DELLA
SCHEDA SLAVE A ON (UOMO PRESENTE)
- PER CONNETTERE ALTRE SCHEDE.
EFFETTUARE LO STESSO TIPO
DI COLLEGAMENTO IN CASCATA DA UNA
SCHEDA ALL'ALTRA.
- LA PRIMA CONNESSA PUO' LAVORARE IN
AUTOMATICO O UOMO PRESENTE
MENTRE TUTTE LE ALTRE DOVRANNO
ESSERE IMPOSTATE A UOMO PRESENTE

CORRENTE MASSIMA CONTATTI RELE 8A